

Región No. 4

Barrio: Cupey

Sector: Industrial Victor Fernandez

Descripción del sector

Resumen de Hallazgos

Clasificación de estructuras

Plano Cuadricula

Hojas de cotejo

Fotos

Descripcion del Sector

Barrio: Cupey

Sector: Industrial Victor Fernandez

El sector del Industrial Victor Fernandez presenta problemas de inundaciones principalmente en la carretera PR-845 y las calles 1 y 2. Estas son las partes mas cercanas a la quebrada Ausubo. El sector se compone de las calles 1, 2, 3 y 4. El acceso al sector es atravez de la carretera PR-845.

La carretera PR-845 tiene problemas de inundación específicamente en un punto bajo, cercano a la entrada al sector industrial. Queda adyacente a la gasolinera Total y restaurante el Mexicano. En este punto bajo, el pavimento de alrededor de la estructura J22d-S001 esta colapzado. La quebrada Ausubo cruza por debajo a la PR-845 atraves de una atajea. La entrada y salida de la atajea tienen mucho sedimento acumulado y obstrucciones. El sector industrial descarga a la quebrada atraves de la estructura J22d-S001A. Esta estructura tiene la salida obstruida por vegetación. Este punto bajo se inunda contantemente debido al desbordamiento de la quebrada. En este punto, la elevación de la calle es bastante baja, por lo que el canal se desborda con facilidad.

La calle 1 del sector industrial tiene pendiente hacia ambos lados desde el centro de calle, pero solo tiene estructuras de drenaje en un solo lado de la calle. Esto provoca que en aguaceros pequeños un lado de la calle se quede con agua empozada. Si el nivel de la quebrada sube, ocasiona que el sistema pluvial no pueda descargar en ella, y provoca que se comience a inundar la calle 1. El final de la calle 1 está en malas condiciones. El pavimento está roto con áreas de agua empozada y no hay estructuras de drenaje.

La quebrada Ausubo tiene mucho sedimento, escombros, ramas de árboles y obstrucciones que limitan la capacidad del canal. Esta parte de la quebrada no está canalizada, una vez se cruza la PR-845 la misma continua con una sección natural con tierra y vegetación a los lados. Hay que mencionar que se encontraron peces y tortugas en un tramo de la quebrada.

En este estudio se analizó la cuadricula J22db, que incluyen parte del Sector Industrial Víctor Fernández. De las estructuras analizadas tenemos que el 67% de las estructuras están tapadas o sucias y el 33 están limpias.

Se recomienda como acción inmediata que se limpien y destapen todas las estructuras identificadas en este informe. También que se limpie la quebrada Ausubo. Se recomienda que el MSJ implemente un plan de mantenimiento a todas las áreas

problemáticas en el municipio. Como acción a largo plazo se recomienda hacer un estudio hidráulico e hidrológico para estudiar la infraestructura existente y la condición de la quebrada Ausubo. Basado en este estudio se determinará si se rehabilita el sistema existente o si debe diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras más grandes que puedan manejar las escorrentías de la zona. Se recomienda que se estudie la posibilidad de aumentar el cauce de la quebrada, ya que el problema en el sector se debe a la quebrada. Proveer accesos permanentes hacia la quebrada de manera que se pueda entrar a brindar mantenimiento constantemente a la misma.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar.

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.

BARRIO: CUPEY
 SECTOR: INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ
 BRIGADA: JAVIER CARTAGENA
 HECTO CORREA Jr.

FECHA

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	LOCALIZACION / DIRECCION	DESCRIPCION DE LA CONDICION
10/16/2009	J22d	S-001 a S-004	PR-845 (frente al Mexicano y Gasolinera Total)	<p>La estructura S-001 esta parcialmente tapada. El pavimento esta colapzado. Estructura S-002 esta parcialmente tapada, curb roto. Esta es la salida de la Calle 1 a la quebrada. La salida del tubo esta obstruida por vegetacion. La estructura S-003 es la entrada al box culvert (2 tubos). La estructura S-004 esta parcialmente tapada, tiene agua que se acumula en el box culvert.</p> <p>Ausubo esta sedimentada. Estructura S-005 esta parcialmente tapada, Es la salida de la quebrada. La salida de agua que no fluye, loza de concreto esta colapzada. Se encontraron peces muertos en la salida del box culvert. Este punto es el punto mas bajo de la quebrada. Se observa principalmente por el desbordamiento de agua en la quebrada. Ausubo. La quebrada esta sedimentada y tiene obstrucciones. En la PR-845 solo se observan estructuras de drenaje en el puto box culvert.</p>
10/27/2009	J22d	S-005 a S-012	Calle 1 (entre PR845 y Calle 2)	<p>Estructura S-005 esta sucia. Estructura S-006 esta sucia. Estructura S-007 esta sucia. Estructura S-008 esta sucia. Estructura S-009 esta sucia y esta parcialmente tapada. Estructura S-010 esta sucia y esta parcialmente tapada. Estructura S-011 esta sucia y esta parcialmente tapada. Estructura S-012 esta sucia y esta parcialmente tapada. SU ubicacion segun planos es en la interseccion con la calle 2 y al momento de la inspección estaba cubierta por agua y sedimentada. La calle 1 esta cubierta por el agua. Comerciantes de la calle 1 se quejan de que la calle 1 se inunda, el final de la calle 1 y la intersección con la calle 2 estan calles estan rotas, con agujeros y empozada. Al final de calle no hay alcantarillado y el agua no tiene por donde fluir.</p>

10/27/2009	J22d	S-013 a S-014	Int. Calle 2 y Calle 4	Estructura S-013 y S-014 estan limpias. La "Unloading" de TDY House se inundó. El agua se drena por la calle. La estructura no es capaz de atrapar todo el flujo por lo que el exceso de agua se dirige a la calle. Es una "Unloading" station.
10/27/2009	J22d	S-015 a S-017A	Calle 14 (Hasta el Final de calle)	Estructura S-015 esta tapada. Estructura S-016 esta parcialmente tapada. Estructura S-017 esta parcialmente tapada. No se pudo ver el tubo de descarga. El tubo de descarga se dirige a la Quebrada Guaracanal. El tubo de descarga de la estructura S-017A tiene una salida esta obstruida, el canal en la salida esta obstruido por ramas. Segun comprobación, el agua se acumula en la calle y obstruido por ramas. Segun comprobación, el agua se acumula en la calle.

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

GION No. 4

BRIGADA: No. 3

BARRIO: CUPEY

SECTOR: Industrial Victor Fernandez




QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J22d	CARR. PR-845	J22d-S001	1						Pavimento roto y colapzado
J22d	CARR. PR-845	J22d-S002	1						Parrilla parcialmente tapada
J22d	CARR. PR-845	J22d-S003	1						Quebrada sedimentada
J22d	CARR. PR-845	J22d-S004	1						Quebrada sedimentada
J22d	PR-845 / Calle 1 (Dentro del Correo)	J22d-S005	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J22d	Calle 1 (Frente entrada al correo)	J22d-S006		1			X		
J22d	Calle 1 (Frente salida al correo)	J22d-S007		1					Parrilla tapada
J22d	Calle 1 (Frente salida al correo)	J22d-S008		1					Parrilla sucia
J22d	Calle 1 (frente Armeria B&B Target center)	J22d-S009	1						Estructura sucia. Parrilla sucia
J22d	Calle 1 (frente Armeria B&B Target center)	J22d-S010	1						
J22d	Calle 1 (frente Armeria B&B Target center)	J22d-S011	1						estructura tapada. Parrilla tapada
J22d	Int. Calle 1 / Calle 2 (Armeria B&B / Specialty Office Products)	J22d-S012	1						estructura tapada. Parrilla tapada
J22d	Calle 2 (frente TDY House)	J22d-S013		1					
J22d	Calle 2 (frente TDY House)	J22d-S014		1					

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J22d	Calle 4 (frente taller Abreron Inc.)	J22d-S015	1						estructura tapada. Parrilla tapada
J22d	Calle 4 (frente taller Abreron Inc.)	J22d-S016	1						
J22d	Final Calle 4	J22d-S017	1						Parrilla parcialmente tapada. No se pudo ver interior. Equipo <u>sobre estructura</u>
J22d	Final Calle 4	J22d-S017A		1					Tubo limpio. Canal en tierra que conecta a la Quebrada <u>Guarancanal esta sedimentada</u>

TOTAL TAPADAS Y/O SUCIAS	12
TOTAL LIMPIAS	6
TOTAL SELLADAS	0
TOTAL COMBINADAS	0
TOTAL	18

% TAPADAS Y/O SUCIAS	67%
% LIMPIAS	33%
% SELLADAS	0%
% COMBINADAS	0%

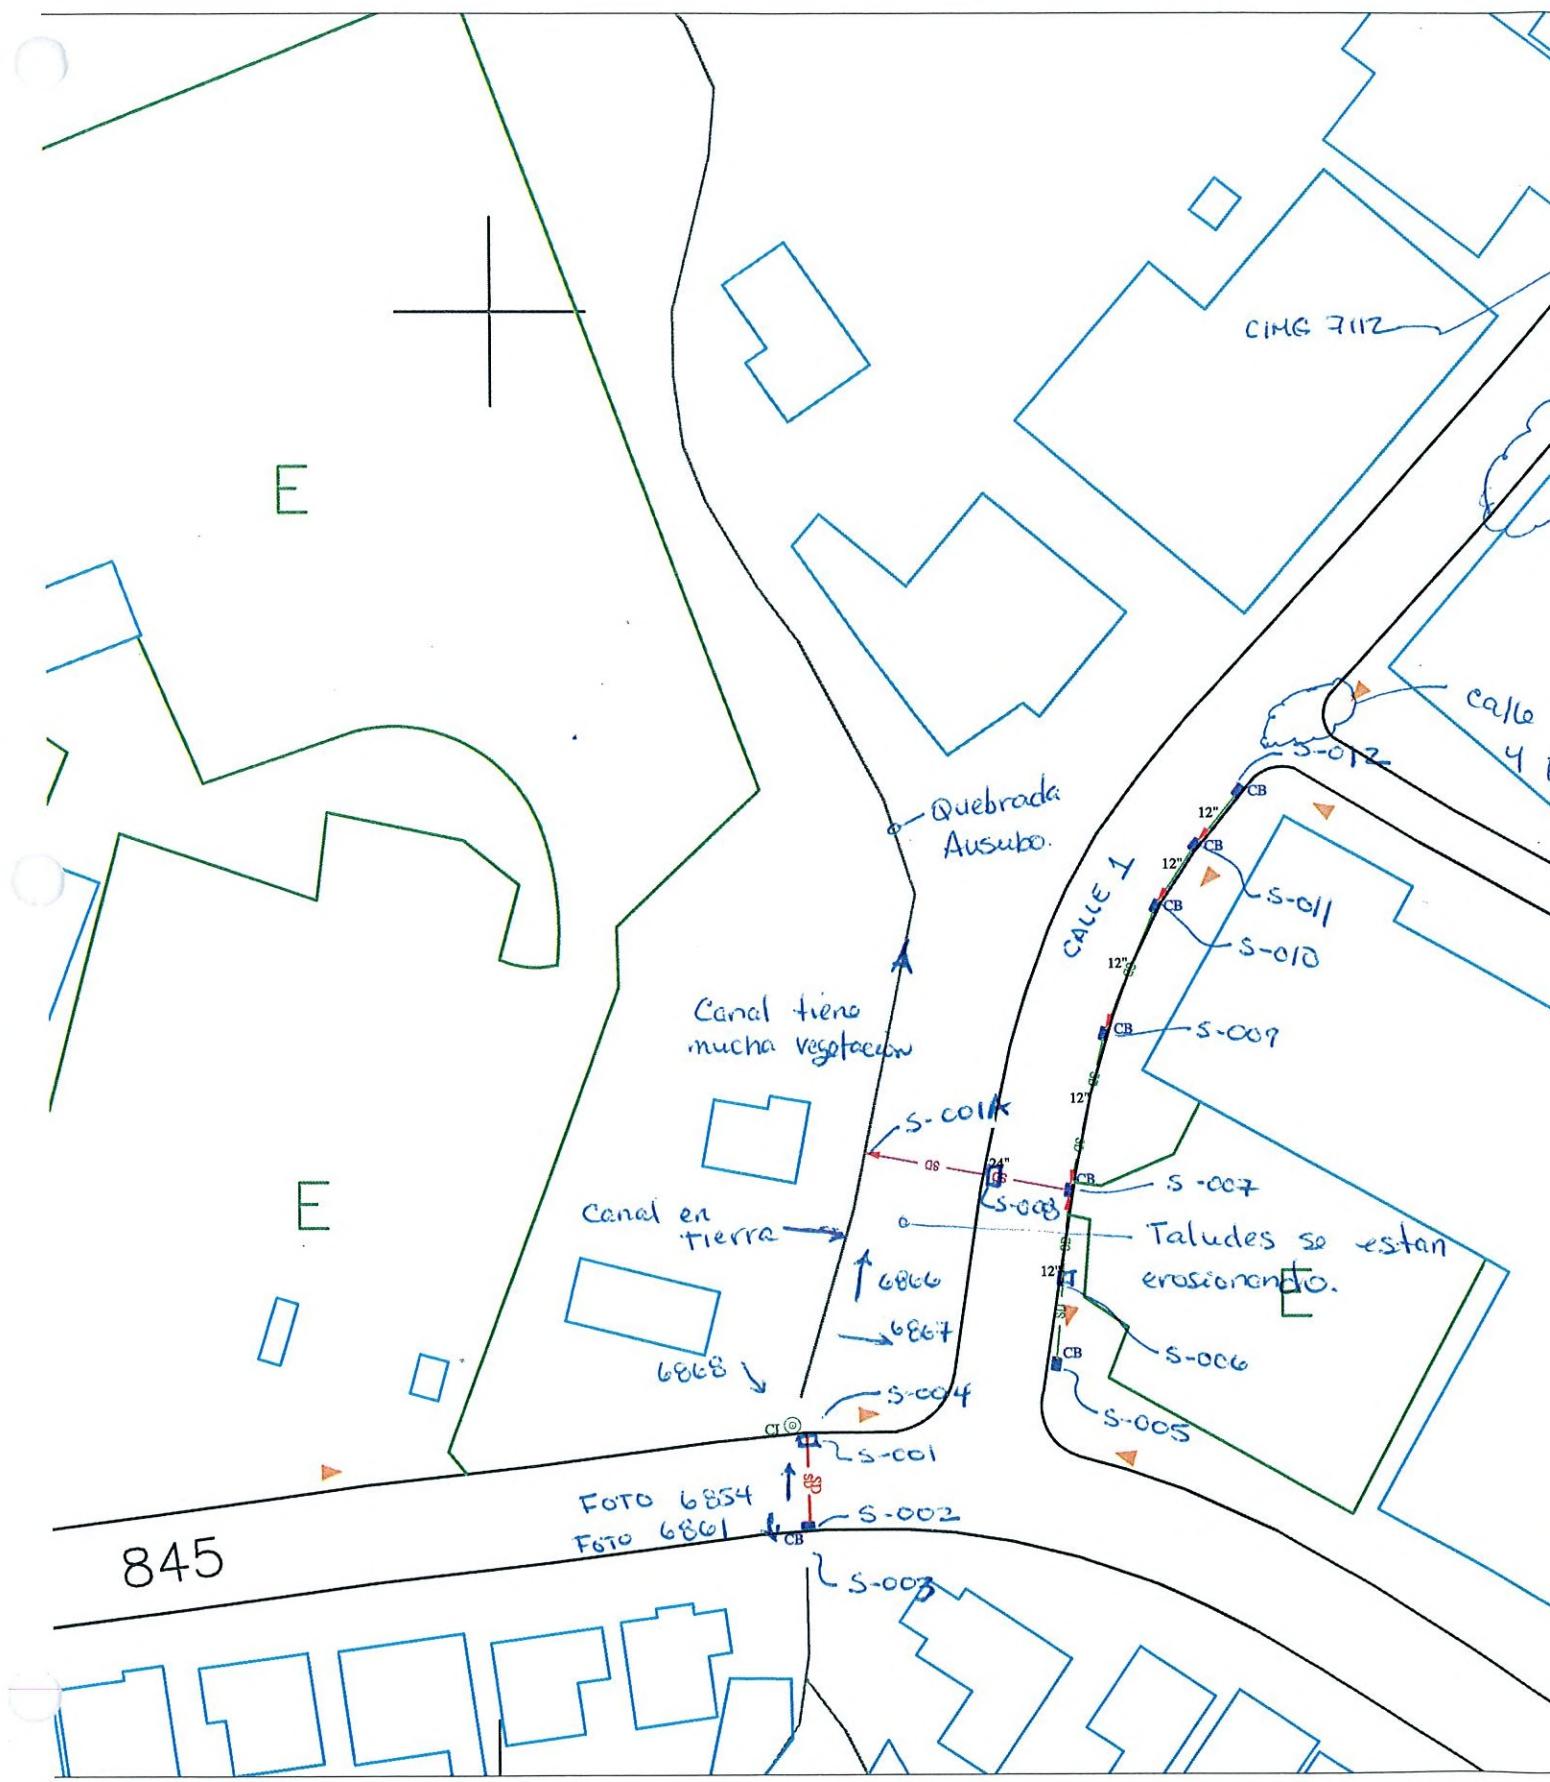

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S-001	CUPEY

SECTOR	Sagrado Corazon / Industrial Victor Fernandez		
CALLE / UBICACION:	Corretera PR 845		

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>2-54</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA <i>t</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Pavimento colapsado, estructura parcialmente topada.*

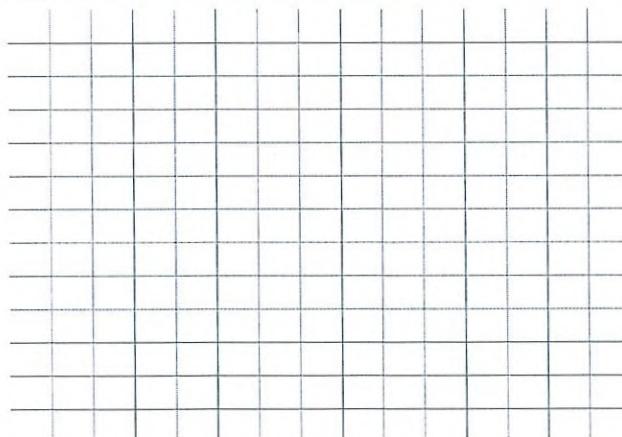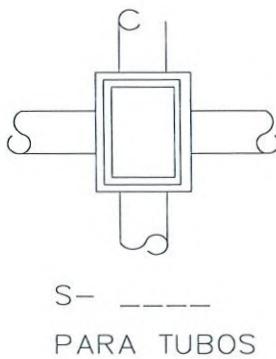

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 6840

FOTO NO. CIMG 6841

FOTO NO. CIMG 6842

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA, DESTAPAR

- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

 ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

ESTUDIO H-H

Rajar Carretera. Hueso en la calle.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S-002	CUPEY

SECTOR	Sagrado Corazon / Industrial Victor Fernandez		
CALLE / UBICACION:	PR 845 (Frontal al Mexicano, Casillero TOTAL)		

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Frente*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>2- 54"</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input checked="" type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | <i>Curb roto..</i> |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

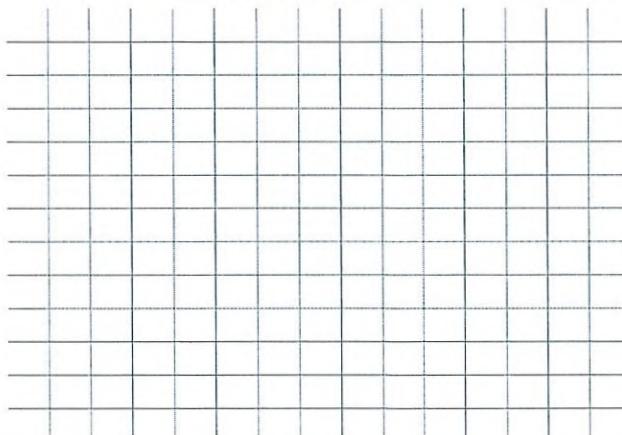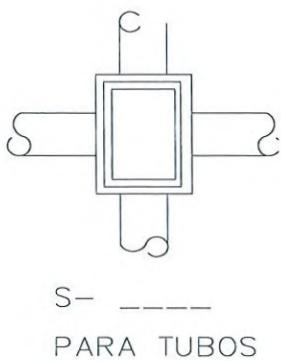estructura tiene sedimento

- Parr. pesada
 Parr. Sellada
 Punto alto
 Punto bajo
 En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 6850
 FOTO NO. CIMG 6851
 FOTO NO. CIMG ..

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
 SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA LIMPIEZA, DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO ESTUDIO H-H*Reparar curb.*

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>4</u>	<u>J22d</u>	<u>S-003</u>	<u>CUPEY</u>

 SECTOR Sagrado Corazon / Industrial Victor Fernandez

 CALLE / UBICACION: Carr. PR 845

OCURRE INUNDACION

 SI

 CON EVENTO DE TORMENTA

 CADA VEZ QUE LLUEVE

Fuerte

 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET

 CATCH BASIN

 MH

 HW

 CROSS INLET

 COMBINADO

 OTROS

 Existe pero no esta en plano MSJ

 Simple

 1/4

 Sanitario/ Pluvial

 No existe pero esta en plano MSJ

 Doble

 1/2

 Pluvial/ Sanitario

 Triple

 Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

 LIMPIA/SUCIA

 TAPADA/P.TAPADA

 NO EXISTE / ROTA

 NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA

 LIMPIA/SUCIA

 TAPADA/P.TAPADA

 ROTO

 NO NIVELADO

3- ESCALERAS

 BUENA

 MALA

 NO EXISTE / ROTA

 NO NIVELADO

4- TUBO/B.C. =

 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

5- TUBO/B.C. =

 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

6- TUBO/B.C. =

 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

7- TUBO/B.C. =

± 2 - 54"
 LIMPIO/SUCIO

 TAPADA

 ROTO

 COLAPSADA

8- CUNETA

 LIMPIA/SUCIA

 MALA


 NO DRENA

 OTROS

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)


 SI

 NO

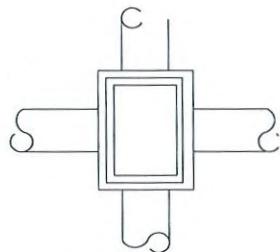 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Parcialmente Tapado. Tiene agua que no fluye.


S- -----

PARA TUBOS

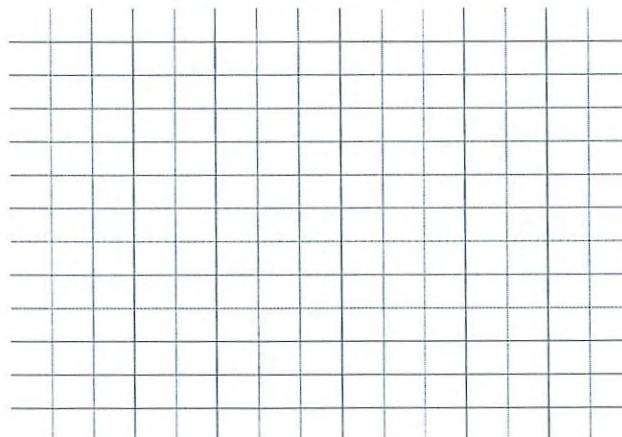

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 6852

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA

 ACCION INTERMEDIA

 LARGO PLAZO

 PRIMERA VISITA

 LIMPIEZA, DESTAPAR

 ESTUDIO H-H

 SEGUNDA VISITA

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 004	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON / Industrial Victor Fernandez		
CALLE / UBICACION:	Carr. PR 845		

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>± 2-54"</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Parcialmente Tapado. Agua en la quebrada no fluye. Loza de concreto entre acero y Headwall colapsada*

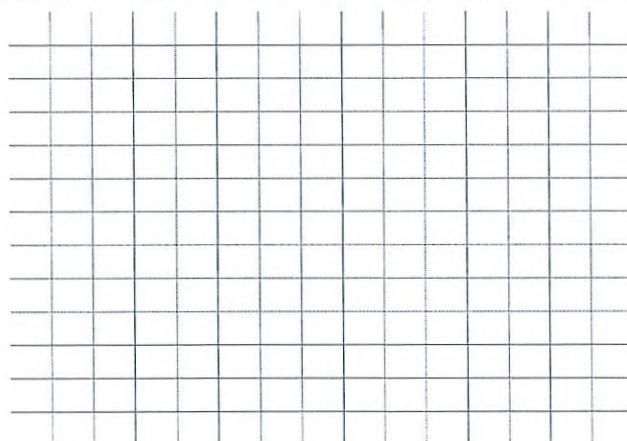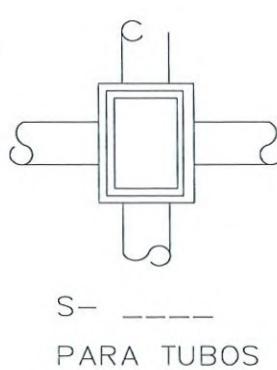

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. *EIHG-6844*

FOTO NO. *C1HG-6843*

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

 ACCION INMEDIATA

 ACCION INTERMEDIA

 LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA DESTAPAR

Reparar loza de concreto.

ESTUDIO H-H

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Requiere limpieza en la quebrada.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
:4	J22d	S- 001A	Cupey



SECTOR	Industrial Victor Fernandez / Sagrado Corazon.
CALLE / UBICACION:	Quebrada Ausubo - Calle 1

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Vegetacion obstruye salida de la estructura.

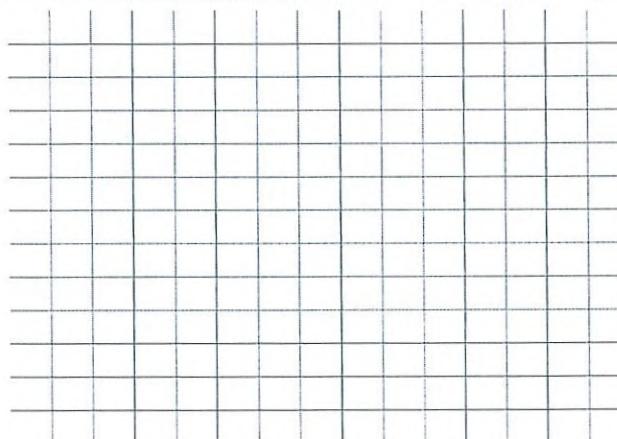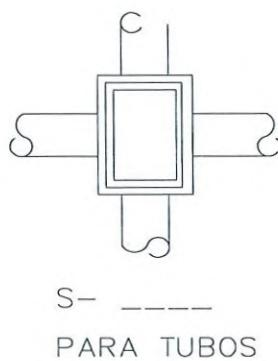

- Parr. pesada
 Parr. Sellada
 Punto alto
 Punto bajo
 En pendiente

FLUYE HACIA
S- Quebrada

FOTO NO. CIMG 6901
FOTO NO. CIMG 6902
FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 005	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Dentro del Correo

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Frente*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>± 18"</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input checked="" type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | <i>Area verde.</i> |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

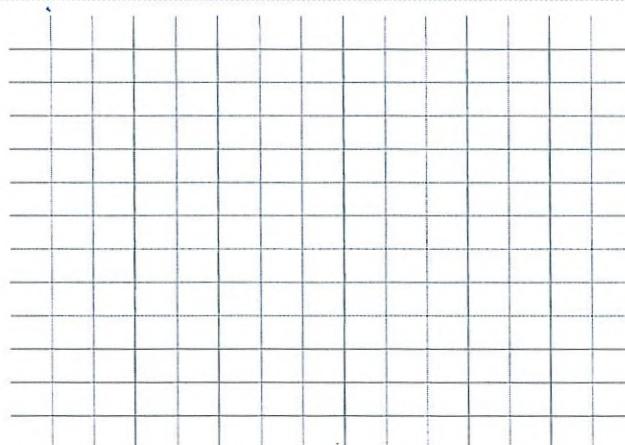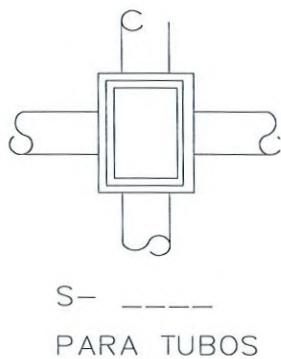

- Parr. pesada
 Parr. Sellada
 Punto alto
 Punto bajo
 En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____
- FOTO NO.CIMG 7080
 FOTO NO. CIMG 7081
 FOTO NO. CIMG 7082

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- SEGUNDA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 006	CUPEY



SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Calle 1 (Frente entrando al corredor)

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Frente*

TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH	<input type="checkbox"/> HW	<input type="checkbox"/> CROSS INLET	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input checked="" type="checkbox"/> Simple			<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial		
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble			<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario		
	<input type="checkbox"/> Triple			<input type="checkbox"/> Completo			

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		<i>as</i>

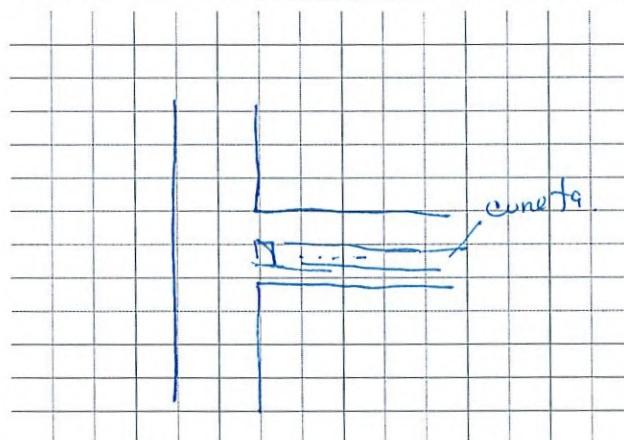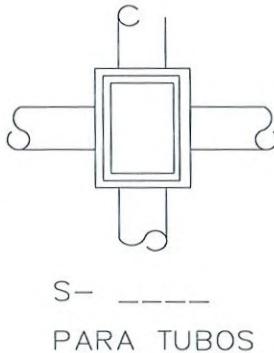 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *No presento problemas*


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S-

 FOTO NO.CIMG 7083
 FOTO NO. CIMG 7084
 FOTO NO. CIMG 7085
 7086
 CIMG 7087

RECOMENDACION:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 0017	CUPEY

SECTOR INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
**CALLE / UBICACION: Calle 1
(Salida del Correo)**



OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <i>18</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>18</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <i>Roto con sedimento acumulado.</i> | |

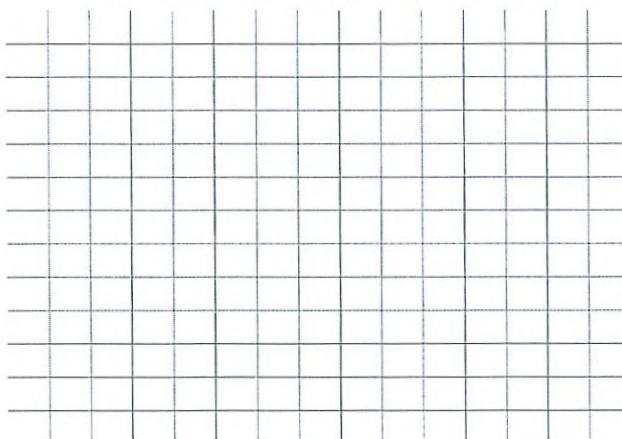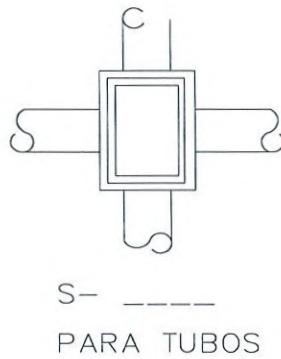DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Limpia parrillas.


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____
FOTO NO. CIMG 7088
FOTO NO. CIMG 7089
FOTO NO. CIMG 7090
7091
RECOMENDACION:
 ACCION INMEDIATA

 ACCION INTERMEDIA

 LARGO PLAZO

 PRIMERA VISITA

 LIMPIEZA, DESTAPAR *Parrilla*
 ESTUDIO H-H

 SEGUNDA VISITA

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S-008	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Calle 4 Frente Salida Cerrada

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> S/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE <i>Fuerte</i>
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> COMBINADO <input type="checkbox"/> OTROS
		<input type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
		<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
		<input type="checkbox"/> Doble	
		<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo

Existe pero no esta en plano MSJ



No existe pero esta en plano MSJ

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

*Sedimento acumulado.
agua se pega.*

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

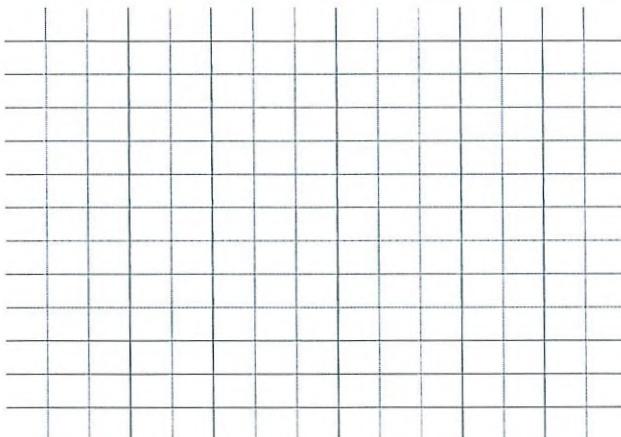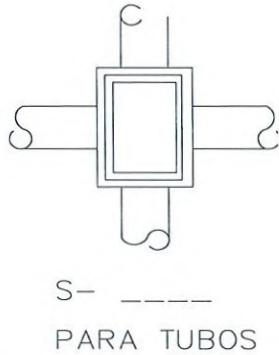

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S-

 FOTO NO.CIMG 7092
 FOTO NO. CIMG 7093
 FOTO NO. CIMG 7094

RECOMENDACION:

<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA DESTAPAR	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H

Limpieza Parrilla

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 009	CUPEY

SECTOR INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON

CALLE / UBICACION: Frente a Armeria B & B Target Center



OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

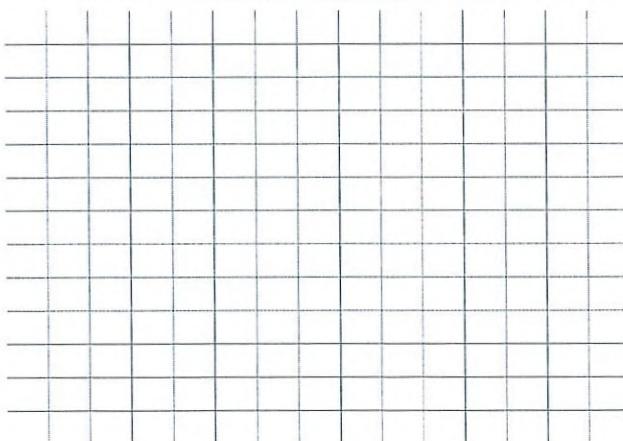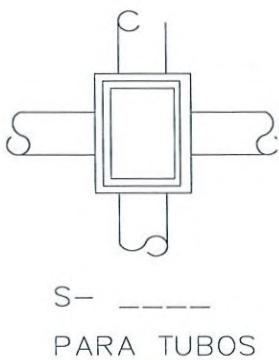 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Estructura pequeño poco profunda, un poco Sucia,*


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S-

 FOTO NO.CIMG 7095
 FOTO NO. CIMG 7096
 FOTO NO. CIMG 7097
 7098
 7099

RECOMENDACION:

- | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 010	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	<i>Frente Armeria (B&B Target Center)</i> Calle L		

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Frente*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

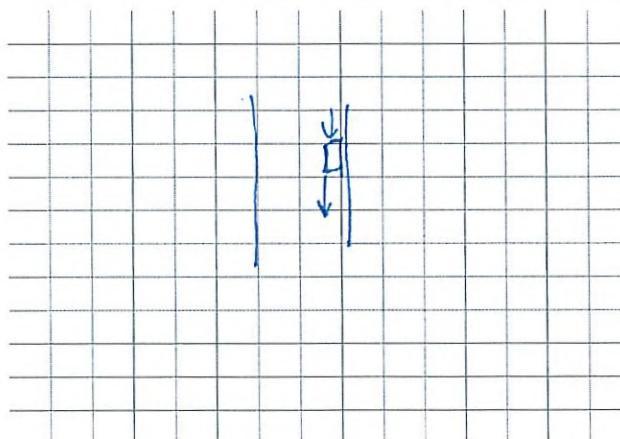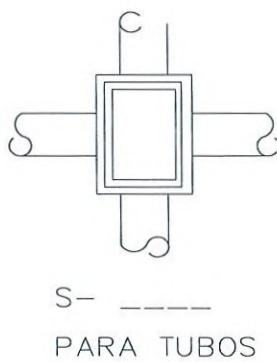

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____
- FOTO NO. CIMG 7100
 FOTO NO. CIMG 7101
 FOTO NO. CIMG 7102
 7103

RECOMENDACION:

<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA DESTAPAR	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 011	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Frente Armenia (B & B Target Center)

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Tormenta*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial



No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario

Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>No se vio</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/ <i>SUCIA</i>	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tapado. No se ven los tubos.*

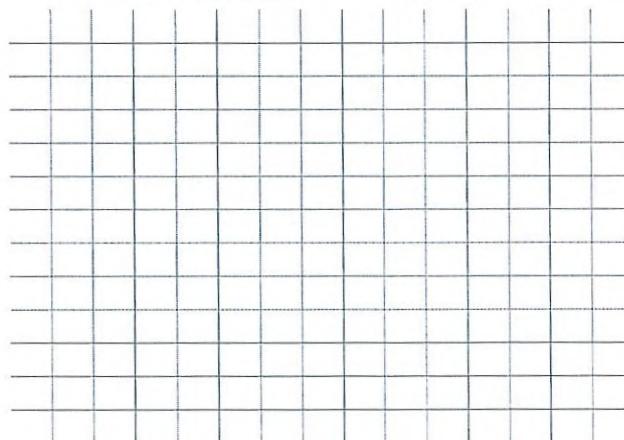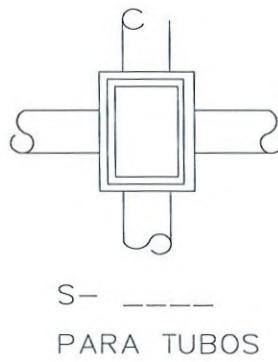

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 7104
FOTO NO. CIMG 7105
FOTO NO. CIMG 7106

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

- LIMPIEZA, DESTAPAR

- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

- ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 012	CUPEY



SECTOR INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
 CALLE / UBICACION: Int. America Bd B Target Center / specialty office Products
Calle 1 & Calle 2

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE Fuerte
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Aparece estar bajo agua. No se pudo ver
Aguas oscuras lo cubre.

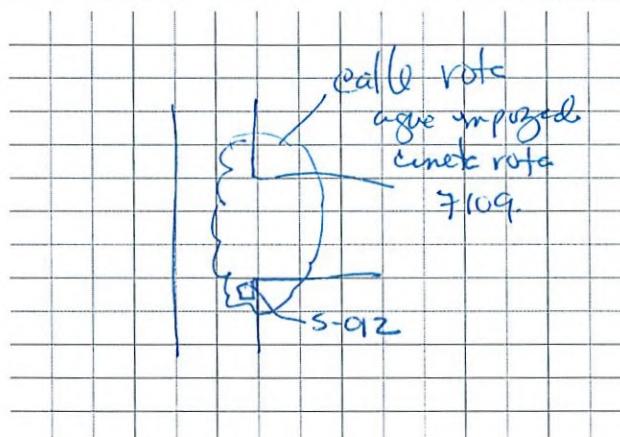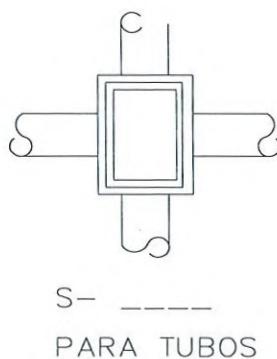

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____

FOTO NO. CIMG 7107
 FOTO NO. CIMG 7108
 FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA/ DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 013	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Fronto TDY House / calle 2

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Rearte*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial



No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario

Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = <i>8'</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>12</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<i>Rcm PC.</i>

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

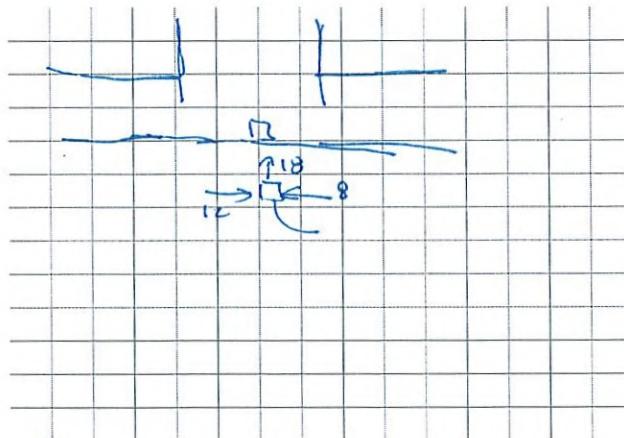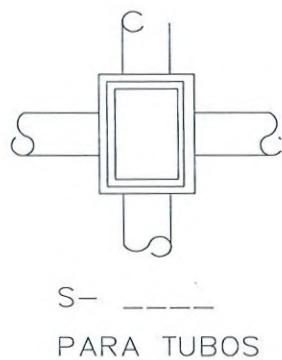

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S-

 FOTO NO.CIMG 7117
 FOTO NO. CIMG 7118
 FOTO NO. CIMG 7119
7120.

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S- 014	CUPEY


SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Fronte TDY House calle 2

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE <i>Frente</i>
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
	<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:


1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>± 24</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *No tiene problemas. Por el fondo limpio hay un poco de agua fluye lentamente.*

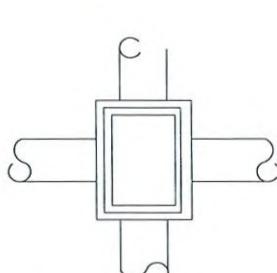

S- _____

PARA TUBOS

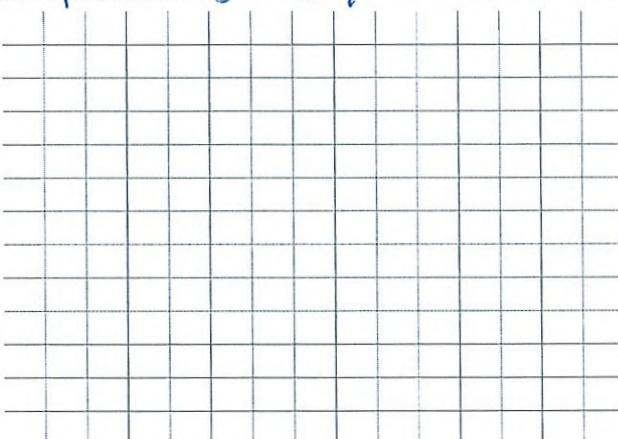

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 7115

FOTO NO. CIMG 7116

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- ACCION INMEDIATA
- LARGO PLAZO
- SEGUNDA VISITA
- LIMPIEZA, DESTAPAR
- ESTUDIO H-H
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 015	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Calle 4. Frente Taller Abrevero Inc



OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Tapado.

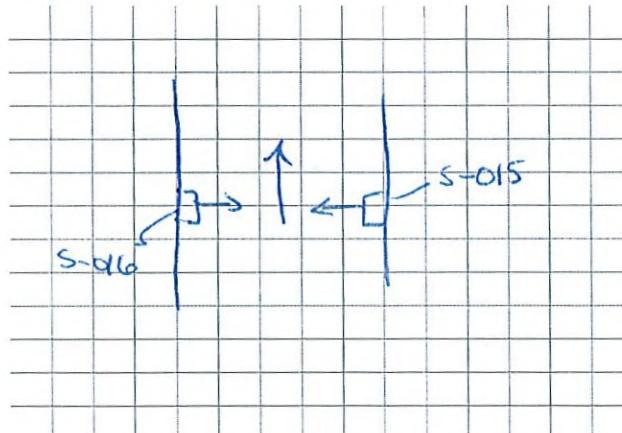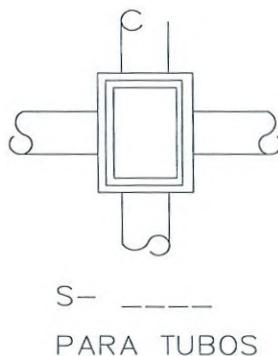

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 7124
FOTO NO. CIMG 7125
FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA/ DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

- ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S- 016	CUPEY



SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Taller Abremon Inc. Col 4

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = 18 | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

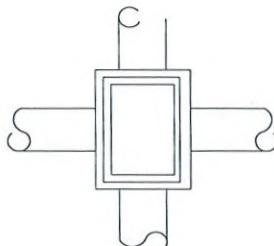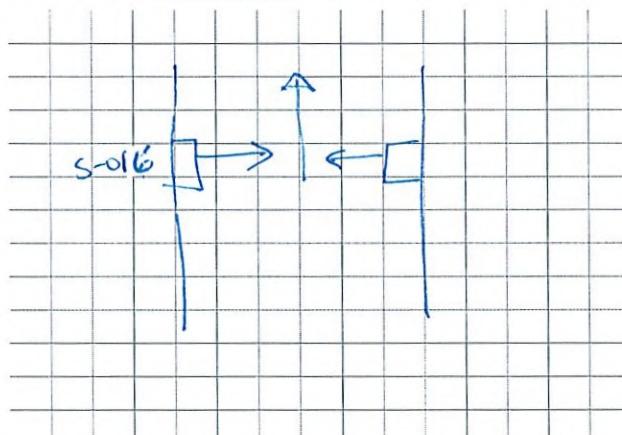
 S- -----
 PARA TUBOS


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- -----

 FOTO NO. CIMG 7122
 FOTO NO. CIMG 7122
 FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA/ DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S - 017	CUPEY

SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Final Calle 4

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Parche*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *No se puede ver su interior.*
Equipo sobre estructura, no se puede abrir.

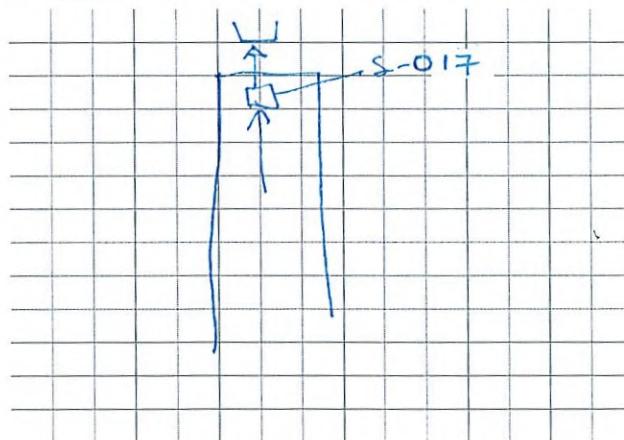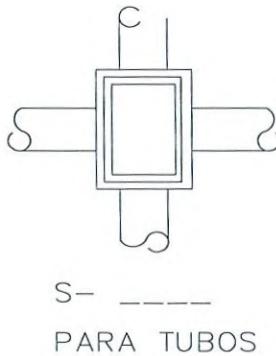

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO.CIMG 4128
 FOTO NO. CIMG 4129
 FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

- LIMPIEZA, DESTAPAR

ACCION INTERMEDIA

- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

LARGO PLAZO

- ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J22d	S- 017A	CUPEY



SECTOR	INDUSTRIAL VICTOR FERNANDEZ / SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Final calle 4

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI/NO	CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE <i>Punto</i>
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> COMBINADO
		<input type="checkbox"/> MH	<input type="checkbox"/> OTROS
		<input checked="" type="checkbox"/> HW	
		<input type="checkbox"/> CROSS INLET	
Existe pero no esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4
No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2
		<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo
		<i>Pared de conc. sin aletones.</i>	
			<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
			<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>± 24</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tubo Limpio. Suelo de sedimentado obstruye Canal en tierra sedimentada y obstruye por ramas*

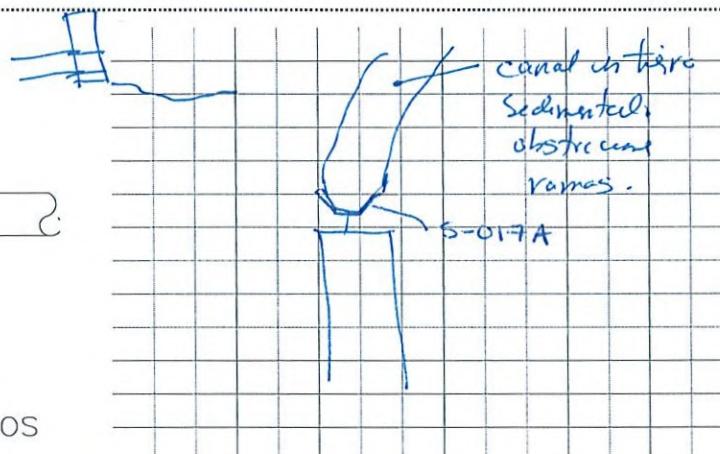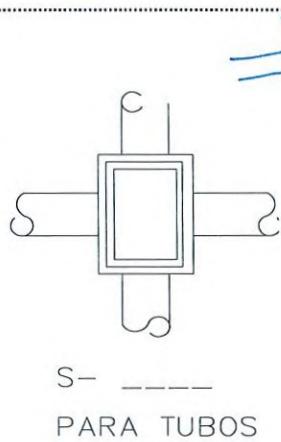

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 7126
FOTO NO. CIMG 7127
FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA	<input type="checkbox"/> ESTUDIO H-H

Limpieza canal.



CIMG6851



CIMG6843



CIMG6840



CIMG6852



CIMG6844



CIMG6841



CIMG6901



CIMG6850



CIMG6842





CIMG7085



CIMG7082



CIMG6902



CIMG7086



CIMG7083



CIMG7080



CIMG7087



CIMG7084



CIMG7081



CIMG7094



CIMG7091



CIMG7088



CIMG7095



CIMG7092



CIMG7089



CIMG7096



CIMG7093



CIMG7090





CIMG7103



CIMG7100



CIMG7097



CIMG7104



CIMG7101



CIMG7098



CIMG7105



CIMG7102



CIMG7099





CIMG7112



CIMG7109



CIMG7106



CIMG7113



CIMG7110



CIMG7107




CIMG7114



CIMG7111



CIMG7108





CIMG7121




CIMG7118



CIMG7115



CIMG7122

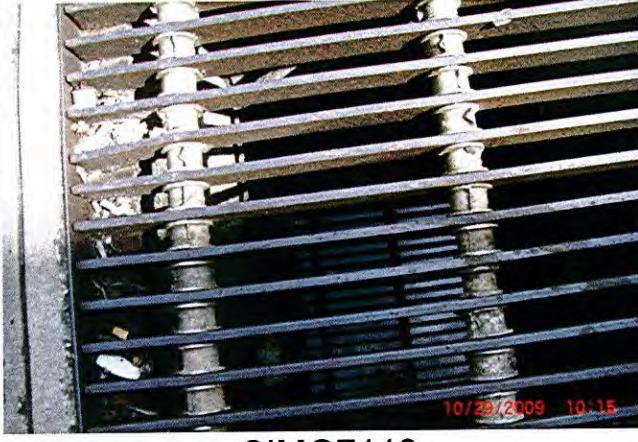


CIMG7119



CIMG7116




CIMG7123

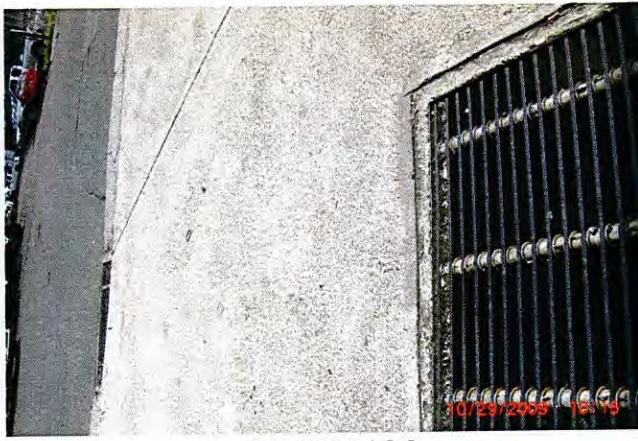

CIMG7120




CIMG7117

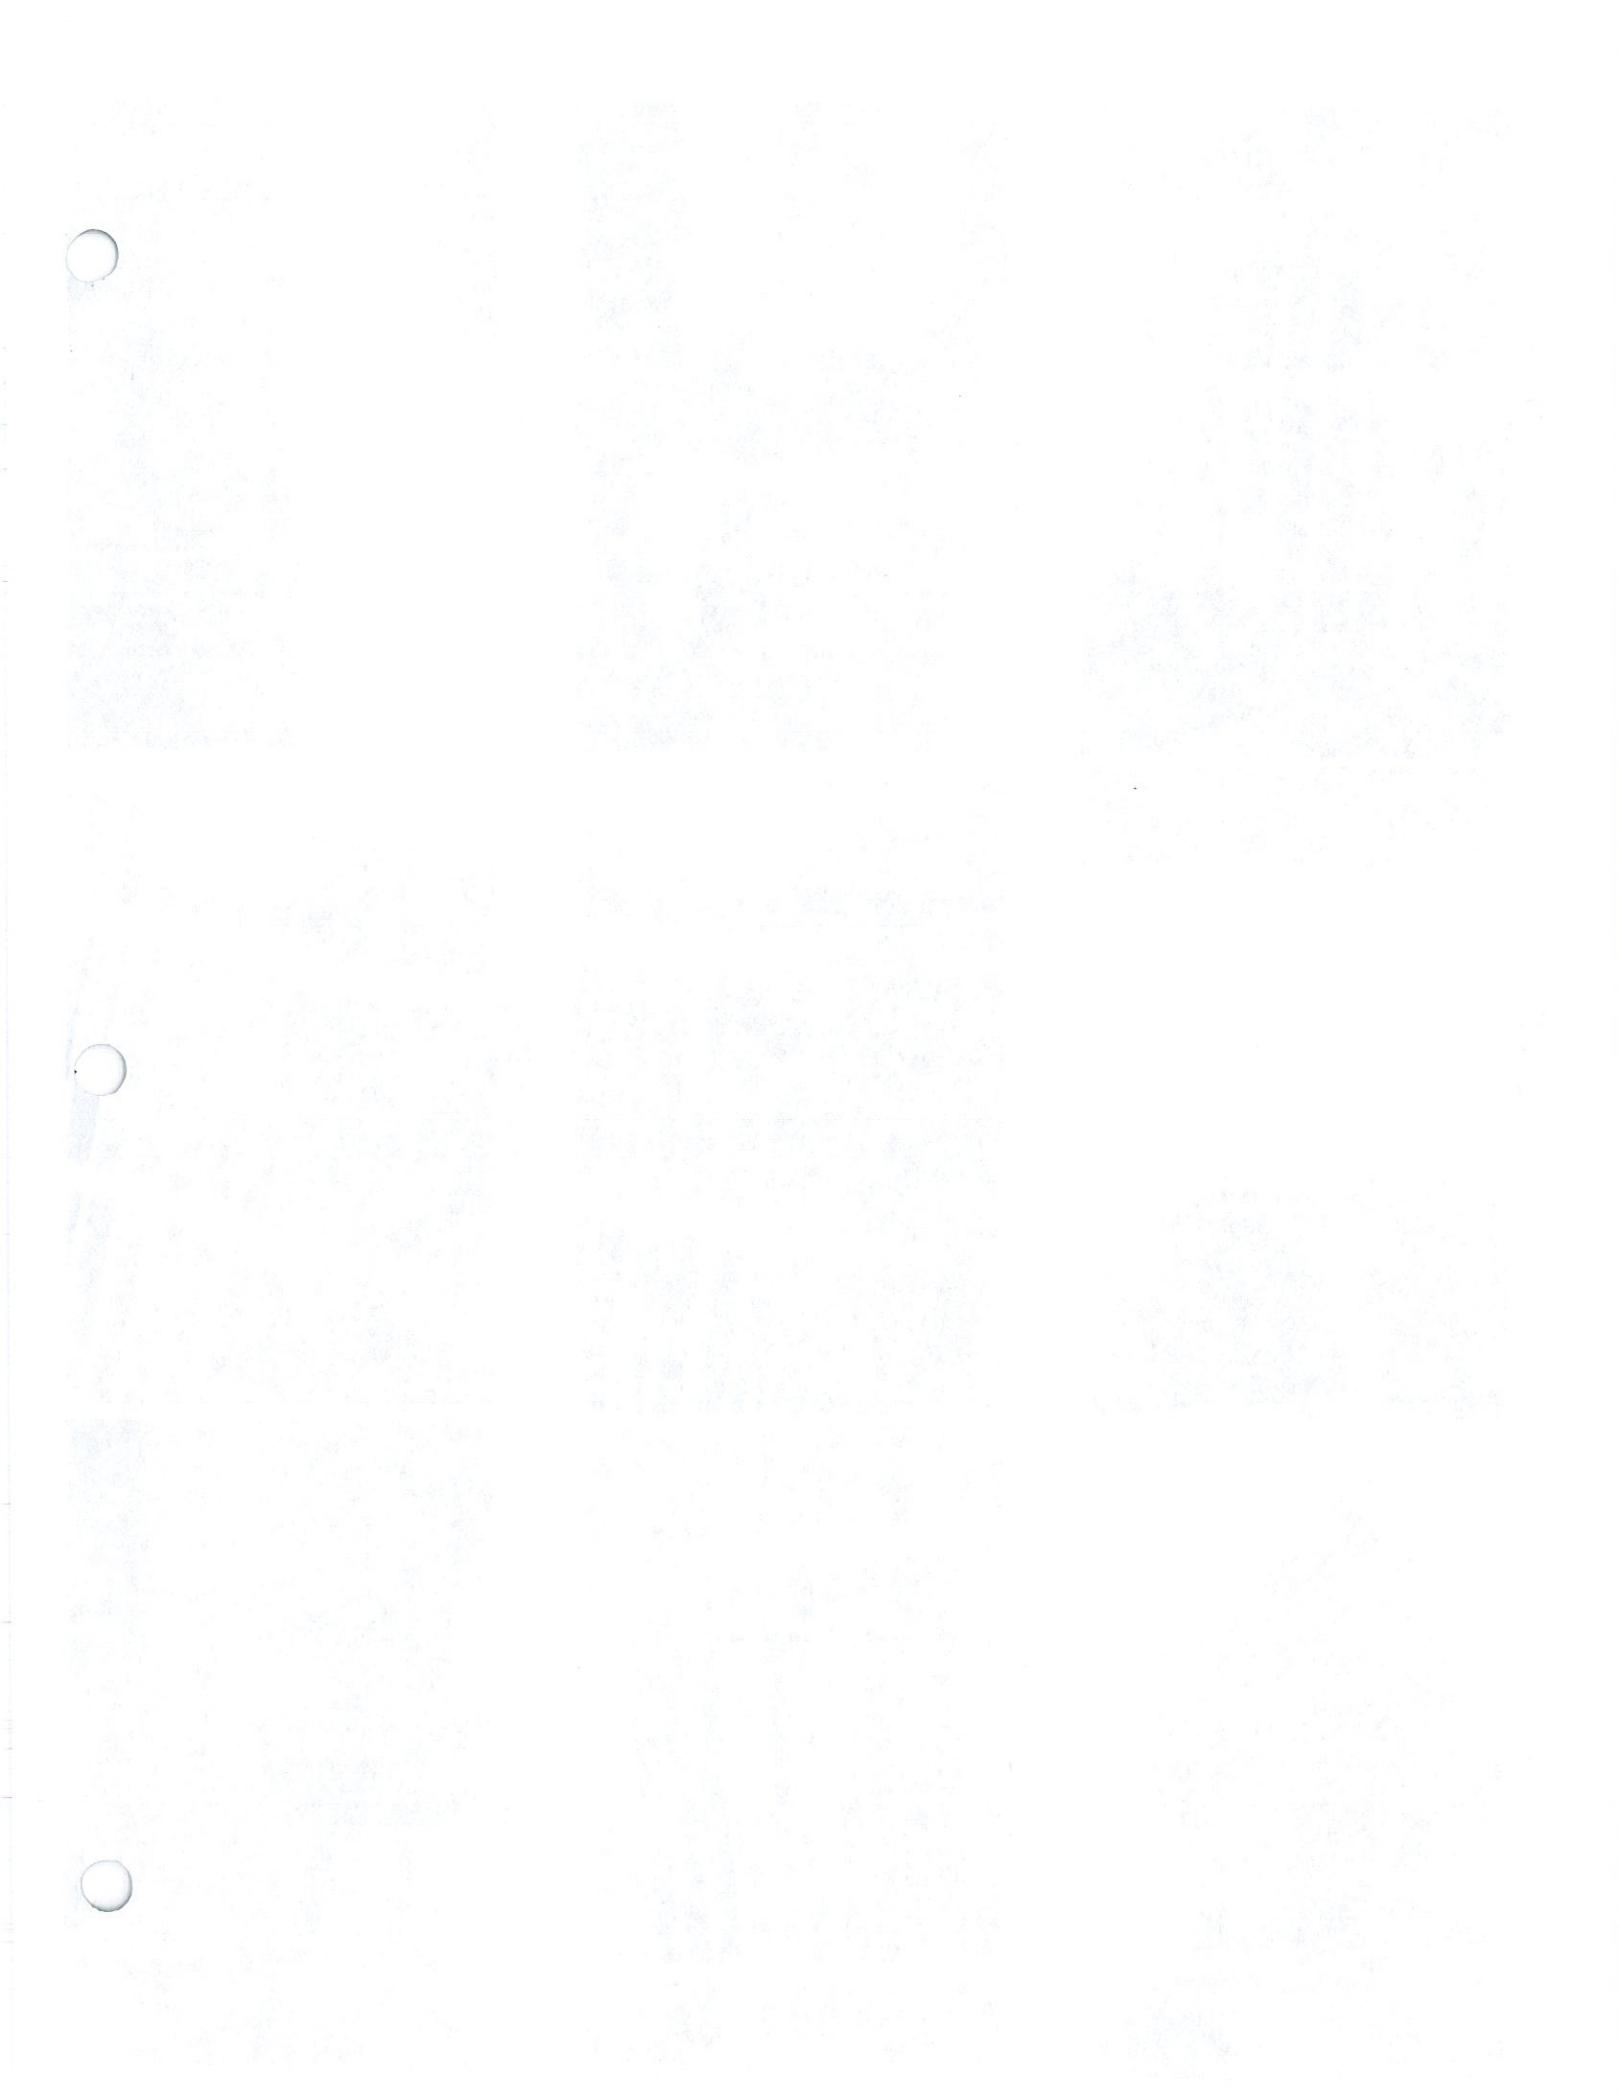





CIMG7124

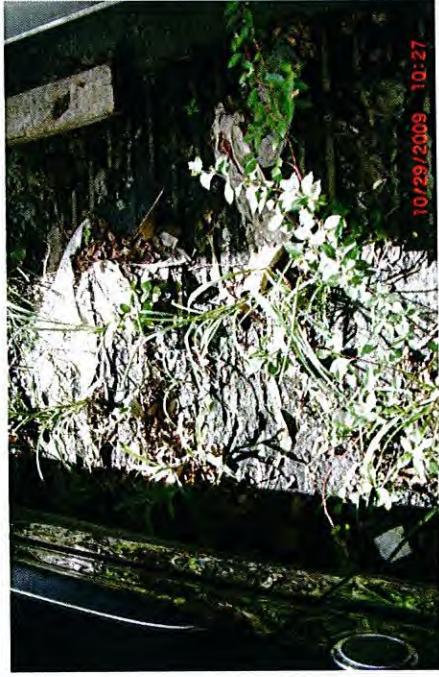

CIMG7125

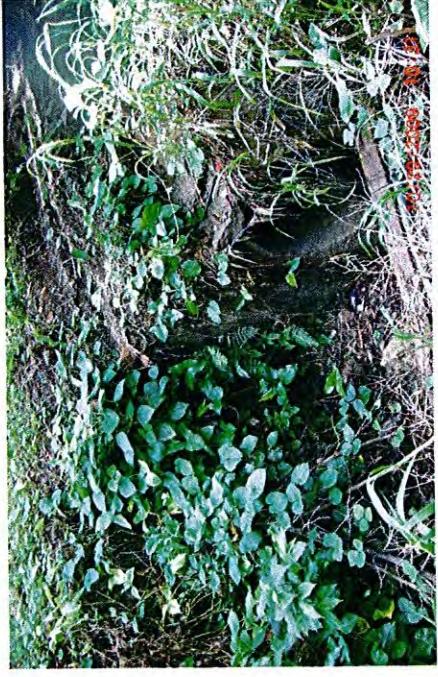

CIMG7126

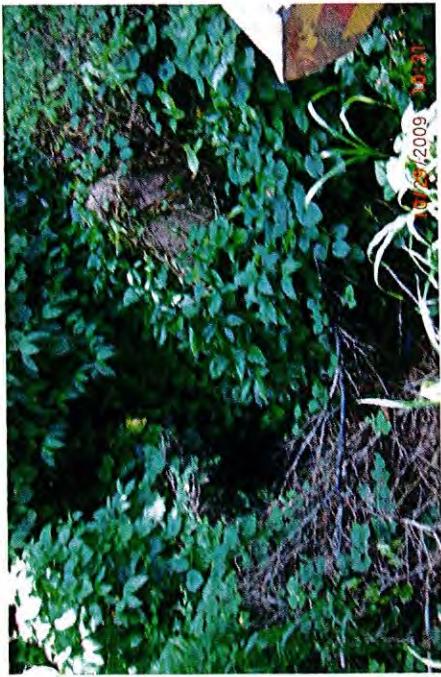

CIMG7127



CIMG7128



CIMG7129

